

令和7年度 街路樹及び公園等樹木管理委託(芝地区単価契約) 診断結果一覧

通し 番号	路線 番号	樹木 番号	樹種	樹高 (m)	幹周 (cm)	枝張 (m)	必要作業 (緊急性あり)	必要作業 (緊急性なし)	初期診断 異常	専門診断 の必要性	外観診断 判定	精密診断 位置(m)	腐朽空洞 率(%)	精密診断 判定	専門診断 総合判定	主な症状・特記・備考	北緯 (DEG形式)	東経 (DEG形式)
1705	芝05	1	ホルトノキ		69				あり	なし						大枝樹皮欠損あり。支柱巻込みあり。	35.6667	139.7548
1706	芝05	2	ホルトノキ		63				あり	なし							35.6666	139.7550
1707	芝05	3	ホルトノキ		61				あり	なし						舗装乗り上げあり。	35.6666	139.7552
1708	芝05	4	ホルトノキ		71				あり	なし						幹 開口空洞あり。	35.6665	139.7553
1709	芝05	5	ホルトノキ		47				なし								35.6665	139.7555
1710	芝05	6	ホルトノキ		61				あり	なし						幹樹皮欠損あり。舗装乗り上げあり。	35.6664	139.7558
1711	芝05	7	ホルトノキ		56				あり	なし						幹、大枝樹皮欠損あり。	35.6663	139.7560
1712	芝05	8	ホルトノキ		53				あり	なし						舗装乗り上げあり。幹支柱接触あり。	35.6662	139.7564
1713	芝05	9	ホルトノキ		72				あり	なし						舗装乗り上げあり。幹支柱接触あり。	35.6661	139.7565
1714	芝05	10	ホルトノキ		80				あり	なし						舗装乗り上げあり。幹支柱巻込みあり。	35.6662	139.7566
1715	芝05	11	ホルトノキ		64				あり	なし						舗装乗り上げあり。幹支柱巻込みあり。	35.6662	139.7565
1716	芝05	12	ホルトノキ		75				あり	なし						大枝樹皮欠損あり。	35.6663	139.7563
1717	芝05	13	ホルトノキ		70				あり	なし						舗装乗り上げあり。	35.6663	139.7562
1718	芝05	14	ホルトノキ		82			スタブカット切除	あり	あり	B2					幹空洞あり。舗装乗り上げあり。	35.6664	139.7560
1719	芝05	15	ホルトノキ		39				なし								35.6665	139.7556
1720	芝05	16	ホルトノキ		76				あり	なし						舗装乗り上げあり。幹支柱巻込みあり。	35.6666	139.7554
1721	芝05	17	ホルトノキ		無し												35.6667	139.7552
1722	芝05	18	ホルトノキ		61				あり	なし							35.6667	139.7551
1723	芝05	19	ホルトノキ		54				あり	なし						舗装持ち上げあり。	35.6668	139.7548
1724	芝05	20	ホルトノキ		52				なし								35.6668	139.7547
1725	芝05	21	ホルトノキ		56				あり	なし						幹樹皮欠損あり。	35.6669	139.7545
1726	芝05	22	ホルトノキ		38				あり	なし						標識障害あり。	35.6668	139.7545
1727	芝05	23	ホルトノキ		49				なし								35.6668	139.7546
1728	芝06	1	ホルトノキ		53				あり	なし						幹樹皮欠損あり。	35.6660	139.7570
1729	芝06	2	ホルトノキ		46				なし								35.6659	139.7572
1730	芝06	3	ホルトノキ		67				あり	なし						幹樹皮欠損あり。	35.6658	139.7574
1731	芝06	4	ホルトノキ		55				あり	なし						幹樹皮欠損あり。	35.6657	139.7576
1732	芝06	5	ホルトノキ		49				あり	なし						支柱損壊	35.6658	139.7577
1733	芝06	6	ホルトノキ		56				なし								35.6659	139.7575
1734	芝06	7	ホルトノキ		34				なし								35.6659	139.7574
1735	芝06	8	ホルトノキ		無し												35.6659	139.7573
1736	芝06	9	ホルトノキ		41				あり	なし						幹樹皮欠損あり。	35.6660	139.7572
1737	芝06	10	ホルトノキ		60				なし								35.6660	139.7571
1738	芝06	11	ホルトノキ		84				あり	なし						幹金属支柱巻き込みあり。	35.6660	139.7571
1739	芝06	12	ホルトノキ		64				あり	なし						幹金属支柱巻き込みあり。	35.6661	139.7570
1740	芝07	1	ヤマボウシ		18			枯枝切除	あり	なし						枯枝小あり。水枯れ状態。	35.6673	139.7464
1741	芝07	2	ヤマボウシ		19			伐採	あり	なし						枯死	35.6673	139.7464

仕様書別紙 1 発注者が保有するデータ (例)



仕様書別紙1 発注者が保有するデータ（例）

樹木点検表

No.14

路線名	芝05	点検者		点検日	令和7年9月1日
樹木番号	芝05-014	樹種	ホルトノキ	幹周り(cm)	82

点検項目		異常・該当あり	点検項目		異常・該当あり
① 維持 管理 上の 問題	建築限界越え車道側		③ 樹 木 の 異 常	キノコの有無	
	建築限界越え歩道側			開口空洞	
	道路施設との競合			樹皮枯死・欠損・腐朽	○
	支柱直し・撤去			病虫害（穿孔痕、フラス）	
	太枝枯れ・折れ			揺れ	
	根上がり・舗装クラック	○		不自然な傾斜	
	①の「○（異常あり）」の個数	1		②+③の「○（異常あり）」の個数	1
② 点 検 力	葉の状態		その他 特記事 項	幹に樹皮欠損腐朽あり・芯達 舗装乗り上げ	
	先端枝の枯れ				
	枯死・著しい衰弱				

点検結果	☐ 概ね良好・異常なし ☐ 維持管理の処置が必要 ☒ 樹木の外観診断が必要		
------	---	--	--

被害部写真



樹木全景



※その他特記事項には、キノコ発生部位や種類、樹木異常の内容と部位、維持管理処置の必要理由や程度などを記載。


総合判定	☐ A:健全か健全に近い ☐ B1:注意すべき被害が見られる ☐ B2:著しい被害が見られる ☐ C:不健全
判定理由	

仕様書別紙1 発注者が保有するデータ (例)

街路樹診断カルテ

No. 1

処置 内容	必要性	☐ なし	☒ あり	緊急性	☒ なし	☐ あり
	■要観察(短期周期)		□要観察(長期周期)			
☐ 枯枝の剪定	☐ 腐朽枝等の剪定	☒ 支障枝の剪定	☐ 風圧軽減剪定	☐ スタブカット切除	☐ 巻き根切除	
☐ 撤去・植替え	☐ 支柱撤去	☐ 支柱結束直し	☐ 支柱再設置	☐ プレーシング設置()		
☐ 踏圧防止	☐ 土壌改良	☐ 施肥()	☐ 薬剤処置()			
☐ その他()						

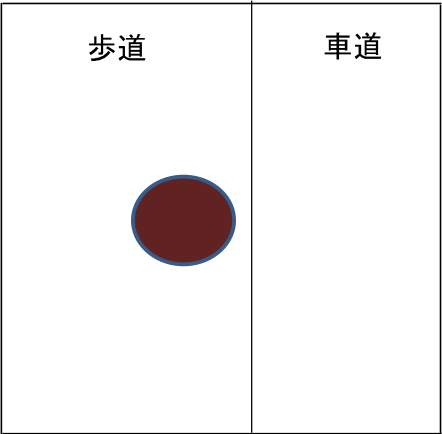

立地平面図



診断概要図



① 幹:開口空洞46×11(85)10/20芯達



② 根元:舗装乗り上げ



③ 車道建築限界 支障枝φ4 L1.0m 要剪定

その他 特記 事項					

次回診断	☐ 1年後	☒ 2年後	☐ 3年後	☐ 5年後
位置座標(WGS84)	緯度		経度	