

4) 調査期間

平成 28 年 6 月から平成 29 年 3 月までに調査しました。
なお、伐採・植替えや支柱設置などは順次、実施しました。

2 調査結果

1) 初期診断結果

各総合支所により、合計 5455 本の街路樹を調査しました。
初期診断により「緊急対応が必要」と診断されたものは、伐採や支柱設置等の対応を行いました。
また、樹勢や樹木の構造等に異常の疑いがあると診断されたものは、「専門診断」を実施しました。

	初期診断 (本)	緊急対応が 必要 (本)	対応状況		専門診断 (本)
			伐採 (本)	支柱 設置等 (本)	
芝	1740	12	12	0	271
麻 布	598	5	5	0	140
赤 坂	677	5	2	3	36
高 輪	368	0	0	0	71
芝浦港南	2072	17	17	0	52
合 計	5455	39	36	3	570

2) 専門診断結果

専門診断（外観診断・精密診断）を実施し健全度の判定を行いました。

	専門診断 (本)	健 全 度			
		A	B 1	B 2	C
芝	271	7	206	35	23
麻 布	140	9	87	33	11
赤 坂	36	1	9	20	6
高 輪	71	1	51	16	3
芝浦港南	52	0	31	18	3
合 計	570	18	384	122	46

健 全 度		調査後の対応
A	健全か健全に近い	異常なく、調査後の観察は不要
B 1	注意すべき被害が見られる	長期周期での観察が必要
B 2	著しい被害が見られる	処置と短期周期での観察が必要
C	不健全	伐採（植替え）が必要

3 調査後の対応

1) B 1 と判定された街路樹

注意すべき被害が見られる街路樹のため、観察を続けています。

2) B 2 と判定された街路樹

著しい被害が見られる街路樹で、必要に応じて枝の剪定や支柱の取替えなどを行いました。その後、観察を続けています。

3) C と判定された街路樹

不健全な街路樹で倒木や幹折れの危険性があるため伐採しました。

<芝地区総合支所> 初期診断

受注者：株式会社 日比谷アメニス

調査期間：平成28年7月から9月まで

初期診断にて、緊急対応の必要性ありと判定された街路樹の一覧表

樹木番号	樹種名	所在	判定理由	対応状況
芝 15-1	ハナミズキ	新橋二丁目	枯死	伐採済
芝 15-15	ハナミズキ	新橋二丁目	枯死	伐採済
芝 15-158	ハナミズキ	新橋三丁目	枯死	伐採済
芝 19-8	カツラ	新橋一丁目	枯死	伐採済
芝 24-17	ハナミズキ	三田三丁目	枯死	伐採済
芝 46-10	ハナミズキ	三田一丁目	枯死	伐採済
芝 46-35	ハナミズキ	三田一丁目	枯死	伐採済
芝 48-6	ハナミズキ	芝三丁目	枯死	伐採済
芝 55-3	ハナミズキ	芝二丁目	枯死	伐採済
芝 55-16	ハナミズキ	芝二丁目	枯死	伐採済
芝 55-18	ハナミズキ	芝二丁目	枯死	伐採済
芝 57-24	ハナミズキ	芝五丁目	枯死	伐採済

<芝地区総合支所> 専門診断


受注者：株式会社 日比谷アメニス

調査期間：平成28年10月から平成29年1月まで

専門診断にて、C（不健全）と判定された街路樹の一覧表

樹木番号	樹種名	所在	判定理由	対応状況
芝 2-8	プラタナス	虎ノ門一丁目	空洞（根本）	伐採済
芝 4-40	セイヨウシナノキ	西新橋一丁目	樹勢不良・樹形不良・枯損（大枝）	伐採済
芝 9-42	プラタナス	西新橋二丁目	樹勢不良・幹揺れ	伐採済
芝 10-6	イチョウ	新橋五丁目	腐朽	伐採済
芝 15-32	ハナミズキ	新橋三丁目	枯死	伐採済
芝 16-20	シダレヤナギ	新橋五丁目	樹皮欠損・腐朽	伐採済
芝 16-24	シダレヤナギ	新橋五丁目	樹勢不良・幹揺れ	伐採済
芝 16-32	シダレヤナギ	新橋六丁目	枯死	伐採済
芝 16-73	シダレヤナギ	新橋五丁目	枯死	伐採済
芝 16-90	ハナミズキ	新橋三丁目	枯死	伐採済
芝 18-14	クスノキ	新橋一丁目	空洞（根本）	伐採済
芝 26-16	プラタナス	虎ノ門三丁目	樹形不良・幹揺れ	伐採済
芝 26-66	プラタナス	芝大門一丁目	枯死	伐採済
芝 27-25	プラタナス	虎ノ門三丁目	空洞（根本）	伐採済
芝 34-3	ハナミズキ	芝公園一丁目	樹皮欠損・腐朽	伐採済
芝 34-16	ハナミズキ	芝公園一丁目	樹勢不良・枯死寸前	伐採済
芝 42-1	ハナミズキ	芝大門二丁目	枯損（幹）・樹皮枯死（幹）	伐採済
芝 42-10	ハナミズキ	芝大門二丁目	枯損（幹・大枝）	伐採済
芝 49-9	ハナミズキ	芝二丁目	枯死	伐採済
芝 52-35	スダジイ	三田二丁目	空洞（根本）	伐採済
芝 56-20	プラタナス	芝四丁目	樹勢不良・樹皮欠損・腐朽	伐採済
芝 56-52	プラタナス	芝二丁目	空洞（根本）	伐採済
芝 61-8	ハナミズキ	浜松町二丁目	枯死	伐採済

芝地区総合支所の調査路線と緊急対応樹木・C判定樹木

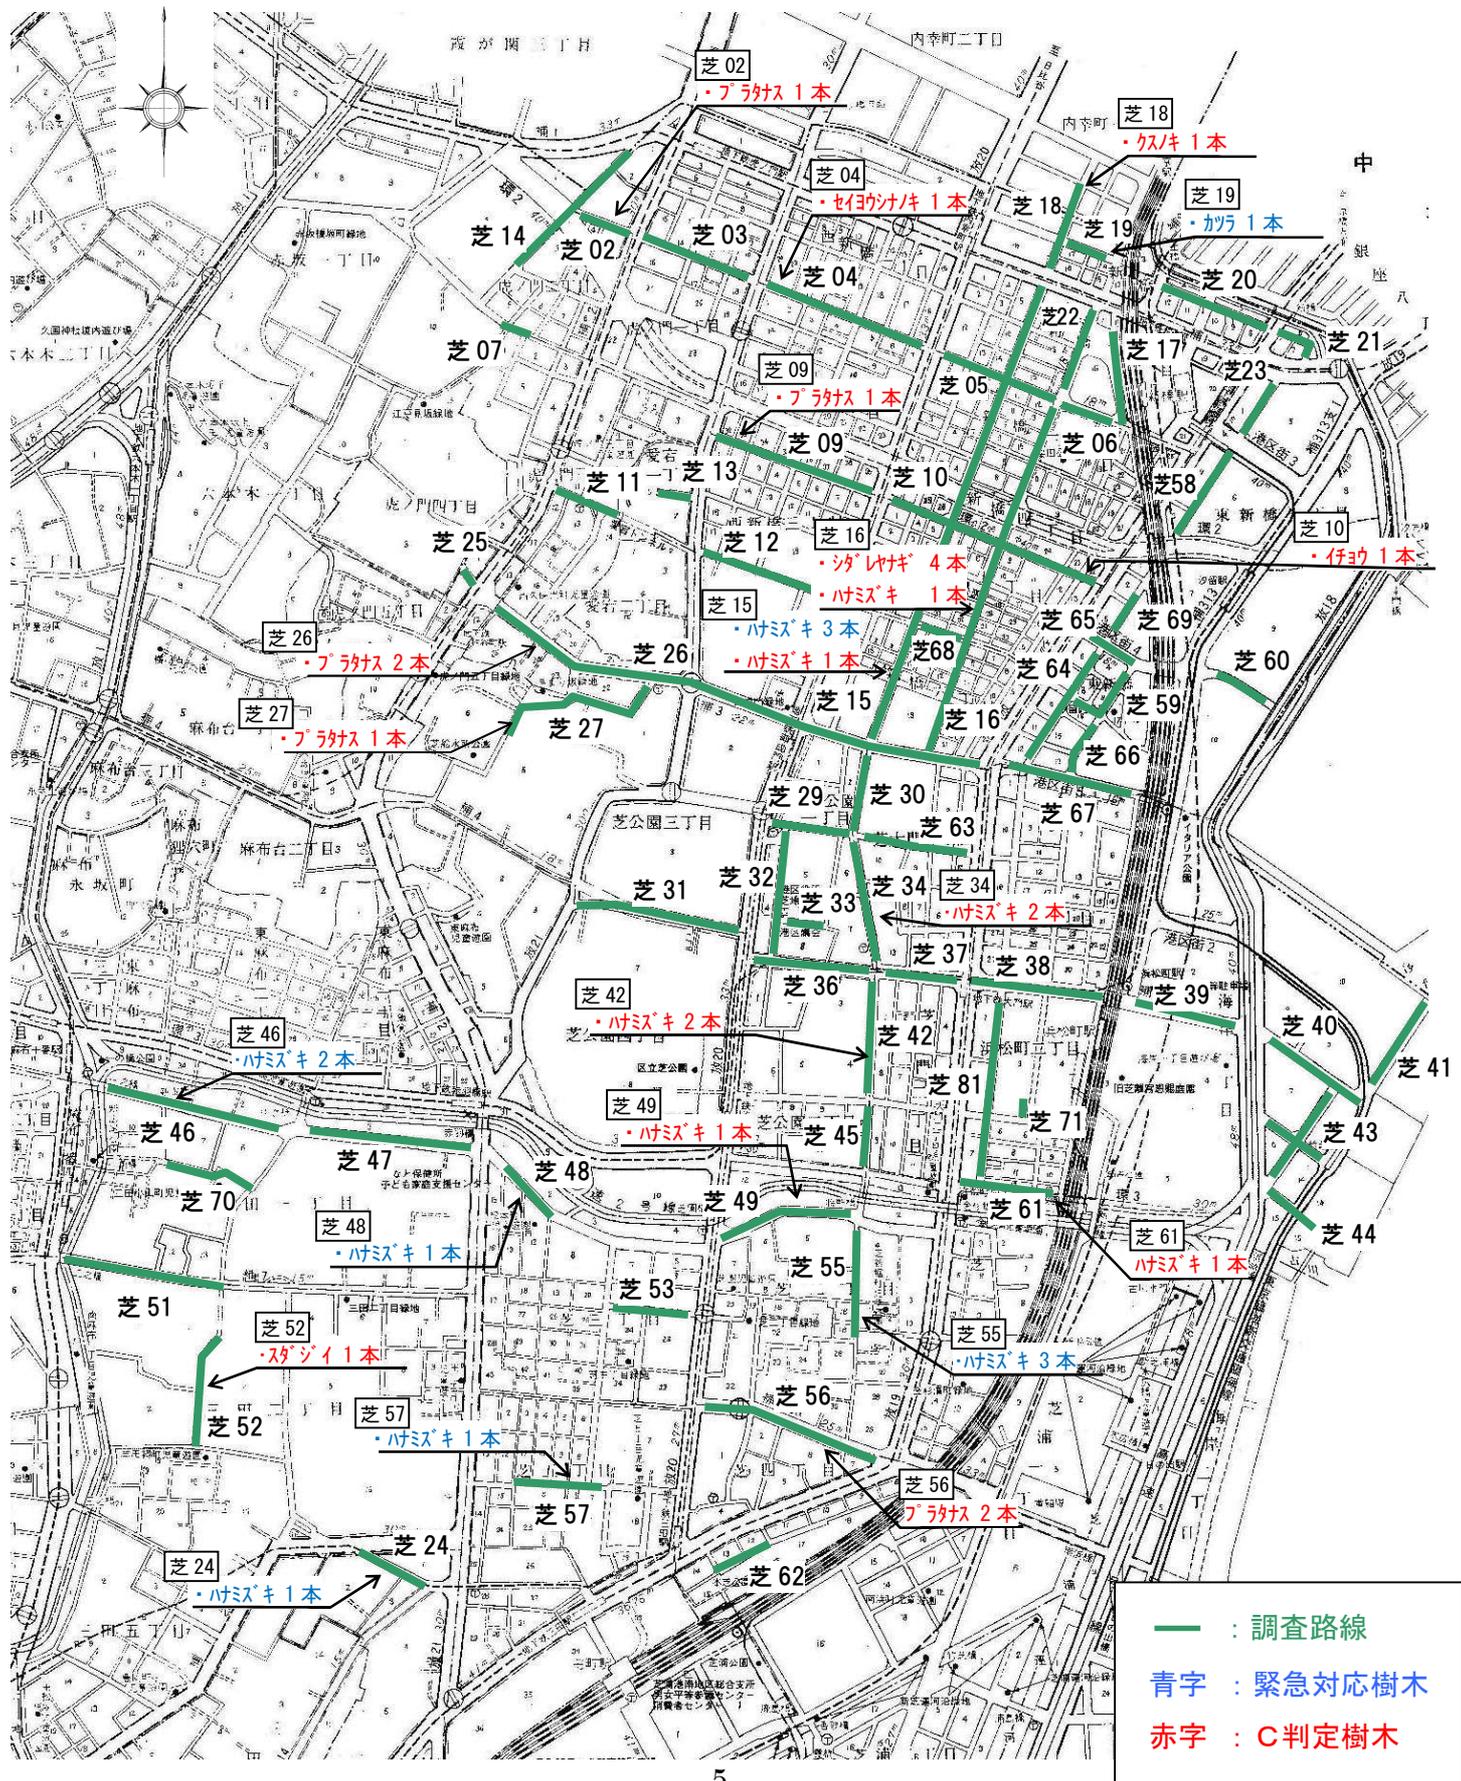

- : 調査路線
- 青字 : 緊急対応樹木
- 赤字 : C判定樹木

＜麻布地区総合支所＞ 初期診断

受注者：株式会社日比谷アメニス

調査期間：平成28年8月から平成29年3月まで

初期診断にて、緊急対応の必要性ありと判定された街路樹の一覧表

樹木番号	樹種名	所在	判定理由	対応状況
麻5-13	ユリノキ	六本木七丁目	枯死	伐採済
麻5-52	ユリノキ	六本木七丁目	枯死	伐採済
麻5-63	ユリノキ	六本木七丁目	枯死	伐採済
麻6-2	カリン	西麻布一丁目	枯死	伐採済
麻24-16	コブシ	南麻布四丁目	空洞（根本・幹）	伐採済

＜麻布地区総合支所＞ 専門診断

受注者：株式会社日比谷アメニス

調査期間：平成28年10月から平成29年3月まで

専門診断にて、C（不健全）と判定された街路樹の一覧表

樹木番号	樹種名	所在	判定理由	対応状況
麻4-2	ハナミズキ	東麻布二丁目	樹皮欠損・腐朽	伐採済
麻5-14	ユリノキ	六本木七丁目	樹勢不良・樹冠枯損	伐採済
麻9-15	ハナミズキ	麻布十番三丁目	樹皮欠損・腐朽	伐採済
麻10-12	シモクレン	麻布十番二丁目	樹皮欠損・腐朽・空洞（幹）	伐採済
麻10-40	クスノキ	麻布十番一丁目	腐朽・空洞（根本）	伐採済
麻13-2	ネズミモチ	元麻布一丁目	腐朽・空洞（根本）	伐採済
麻15-3	ハナミズキ	西麻布四丁目	枯死	伐採済
麻19-3	サクラ	元麻布二丁目	腐朽・空洞（幹）	伐採済
麻22-9	マテバシイ	南麻布三丁目	樹皮枯死・腐朽	伐採済
麻22-10	マテバシイ	南麻布三丁目	樹皮枯死・腐朽	伐採済
麻26-6	サクラ	麻布台一丁目	枯死	伐採済

麻布地区総合支所の調査路線と緊急対応樹木・C判定樹木



— :調査路線
青 字:緊急対応樹木
赤 字:C判定樹木

<赤坂地区総合支所> 初期診断

受注者：株式会社アカネ

調査期間：平成28年6月から平成29年3月まで

初期診断にて、緊急対応の必要性ありと判定された街路樹の一覧表

樹木番号	樹種名	所在	判定理由	対応状況
赤3-11	ハナミズキ	赤坂三丁目	枯枝	枯枝除去
赤9-2	アオギリ	北青山二丁目	樹形不良	伐採済
赤14-53	サクラ	南青山二丁目	枯枝	枯枝除去
赤14-135	サクラ	南青山二丁目	樹勢不良	伐採済
赤15-10	ベニカエデ	赤坂一丁目	樹形不良	支柱交換

<赤坂地区総合支所> 専門診断


受注者：株式会社アカネ

調査期間：平成28年11月から平成29年3月まで

専門診断にて、C（不健全）と判定された街路樹の一覧表

樹木番号	樹種名	所在	判定理由	対応状況
赤14-36	サクラ	南青山二丁目	枯死	伐採済
赤14-72	サクラ	南青山二丁目	樹形不良	伐採済
赤14-123	サクラ	南青山二丁目	樹形不良	伐採済
赤14-130	サクラ	南青山二丁目	樹形不良	伐採済
赤14-135	サクラ	南青山二丁目	樹形不良	伐採済
赤14-156	サクラ	南青山二丁目	樹形不良	伐採済

赤坂地区総合支所の調査路線と緊急対応樹木・C判定樹木

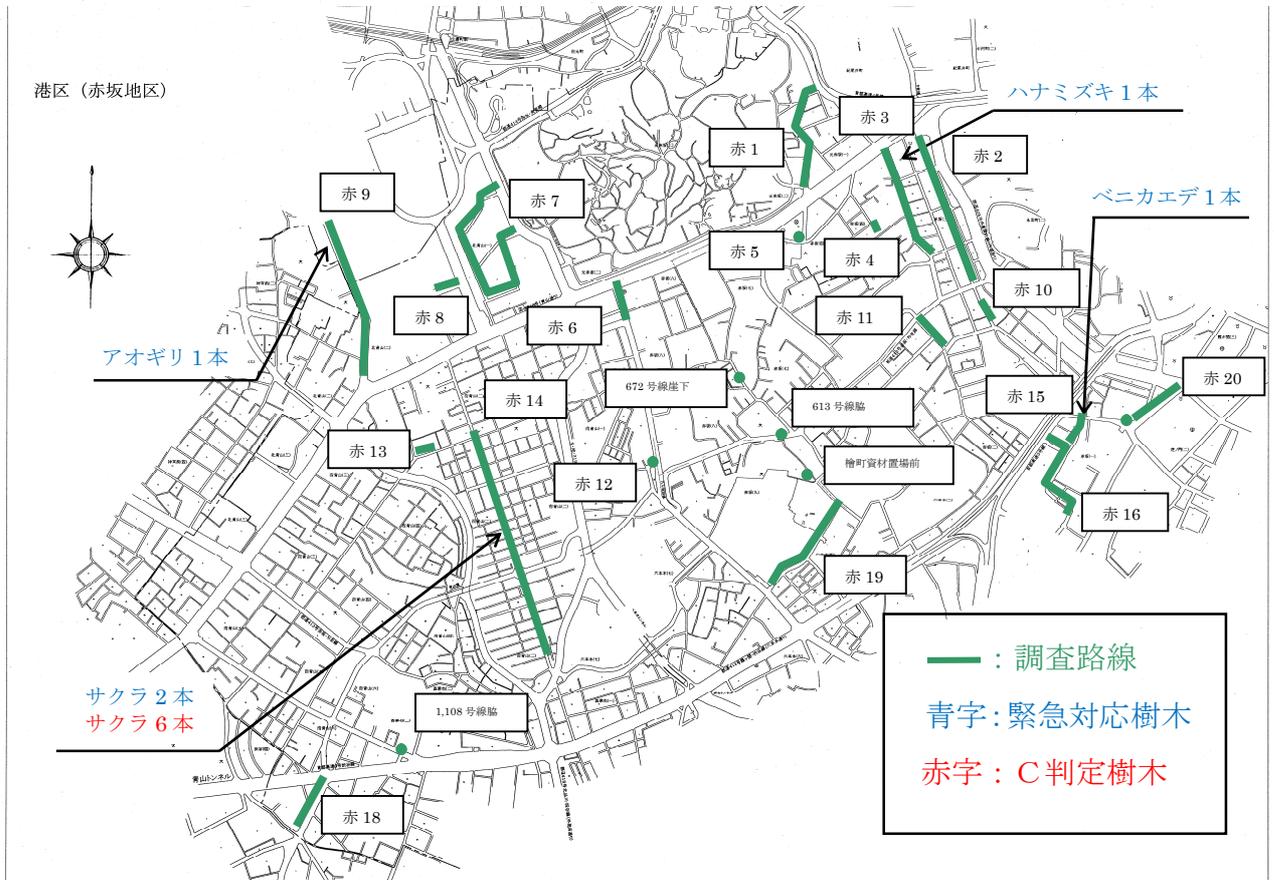

<高輪地区総合支所> 初期診断

受注者：株式会社グリーンバル

調査期間：平成28年7月から9月まで

初期診断にて、緊急対応の必要性ありと判定された街路樹の一覧表

樹木番号	樹種名	所在	判定理由	対応状況
該当なし				

<高輪地区総合支所> 専門診断


受注者：株式会社グリーンバル

調査期間：平成28年9月から平成29年1月まで

専門診断にて、C（不健全）と判定された街路樹の一覧表

樹木番号	樹種名	所在	判定理由	対応状況
高2-23	スダジイ	高輪一丁目	空洞（幹）	伐採済
高8-50	スダジイ	高輪三丁目	空洞（幹）	伐採済
高3-33	プラタナス	高輪二丁目	空洞（根本）	伐採済

高輪地区総合支所の調査路線と緊急対応樹木・C判定樹木

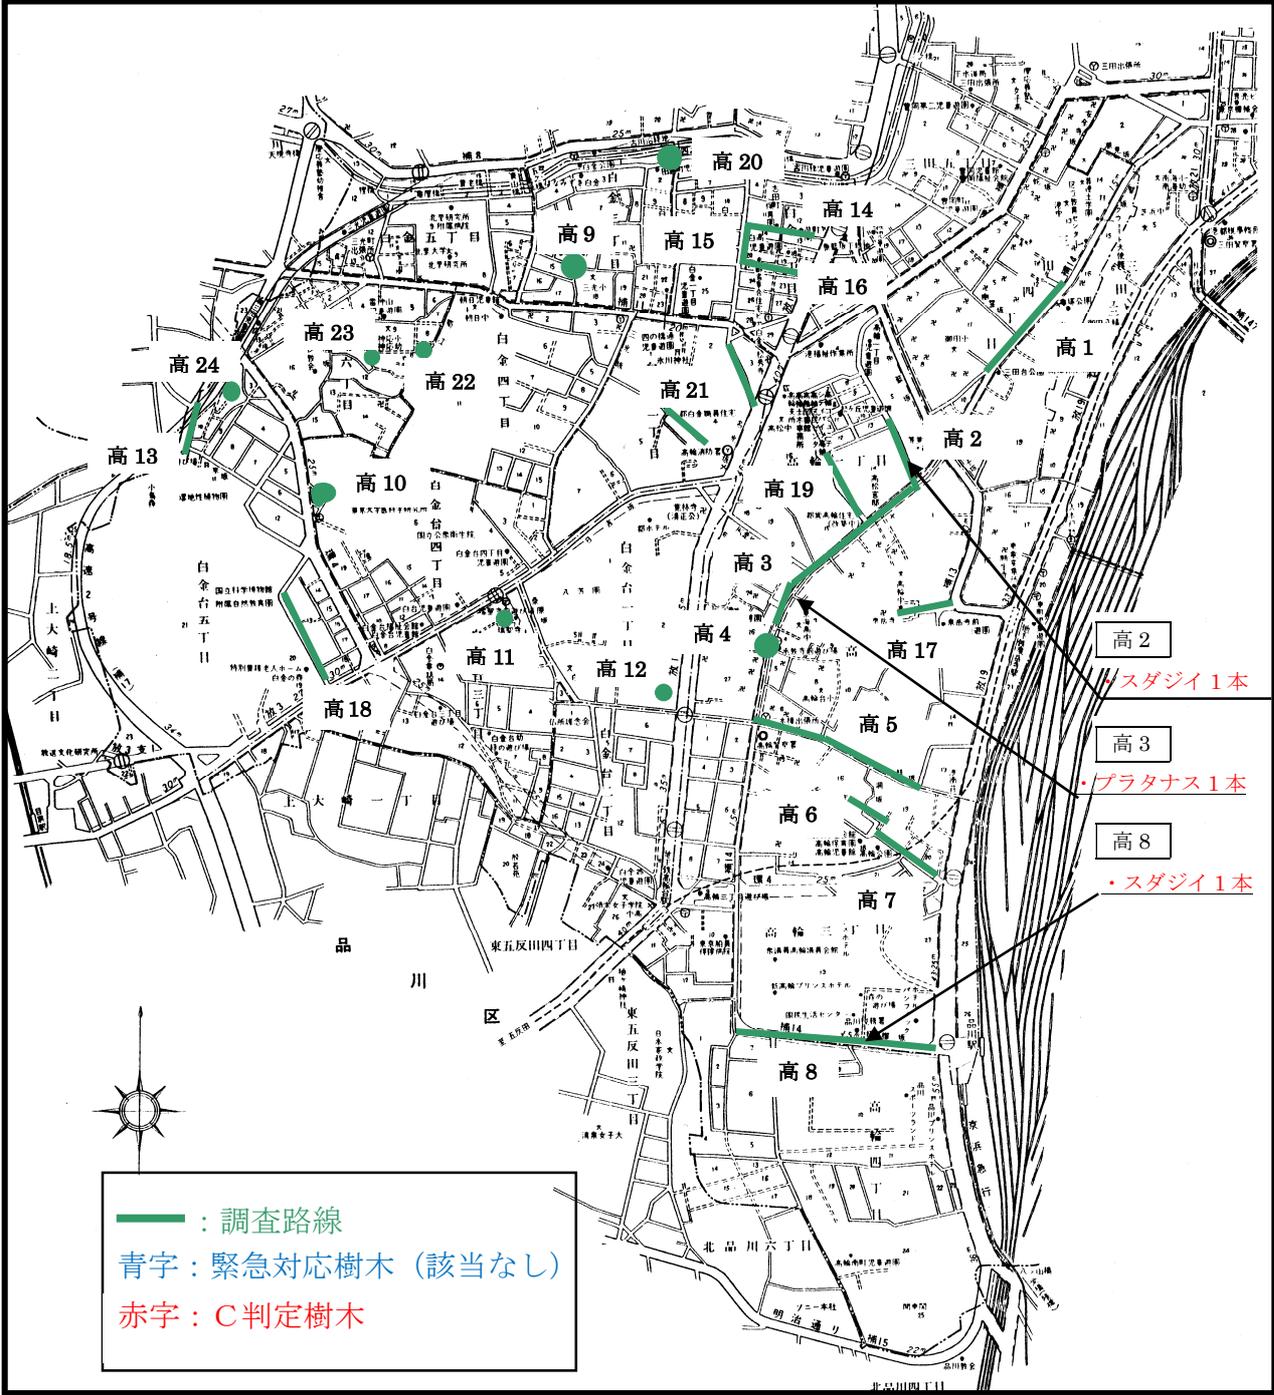

＜芝浦港南地区総合支所＞ 初期診断

受注者：株式会社アカネ

調査期間：平成28年8月から平成29年3月まで

初期診断にて、緊急対応の必要性ありと判定された街路樹の一覧表

樹木番号	樹種名	所在	判定理由	対応状況
港3-4	ハナミズキ	芝浦一丁目	枯死	伐採済
港3-12	ハナミズキ	芝浦一丁目	枯死	伐採済
港4-16	イヌエンジュ	芝浦一丁目	枯死	伐採済
港6-3	ハナミズキ	芝浦一丁目	枯死	伐採済
港21-17	サクラ	芝浦四丁目	枯死	伐採済
港21-38	サクラ	芝浦四丁目	枯死	伐採済
港39-20	ハナミズキ	港南一丁目	枯死	伐採済
港39-102	エゴノキ	港南一丁目	枯死	伐採済
港41-7	ハナミズキ	港南二丁目	枯死	伐採済
港41-10	ハナミズキ	港南二丁目	枯死	伐採済
港42-62	クスノキ	港南二丁目	枯死	伐採済
港47-3	ハナミズキ	港南四丁目	枯死	伐採済
港47-24	ハナミズキ	港南四丁目	枯死	伐採済
港48-121	ハナミズキ	港南二丁目	枯死	伐採済
港49-51	ハナミズキ	港南四丁目	枯死	伐採済
港57-12	コブシ	港南一丁目	害虫被害	伐採済
港57-16	コブシ	港南一丁目	空洞（幹）	伐採済

＜芝浦港南地区総合支所＞ 専門診断

受注者：株式会社アカネ

調査期間：平成28年10月から平成29年3月まで

専門診断にて、C（不健全）と判定された街路樹の一覧表


樹木番号	樹種名	所在	判定理由	対応状況
港4-8	サクラ	芝浦一丁目	空洞（根本）	伐採済
港21-53	サクラ	芝浦四丁目	空洞（幹）	伐採済
港29-2	トウカエデ	海岸三丁目	害虫被害	伐採済

芝浦港南地区総合支所の調査路線と緊急対応樹木・C判定樹木

— : 調査路線

青地: 緊急対応樹木

赤字: C判定樹木

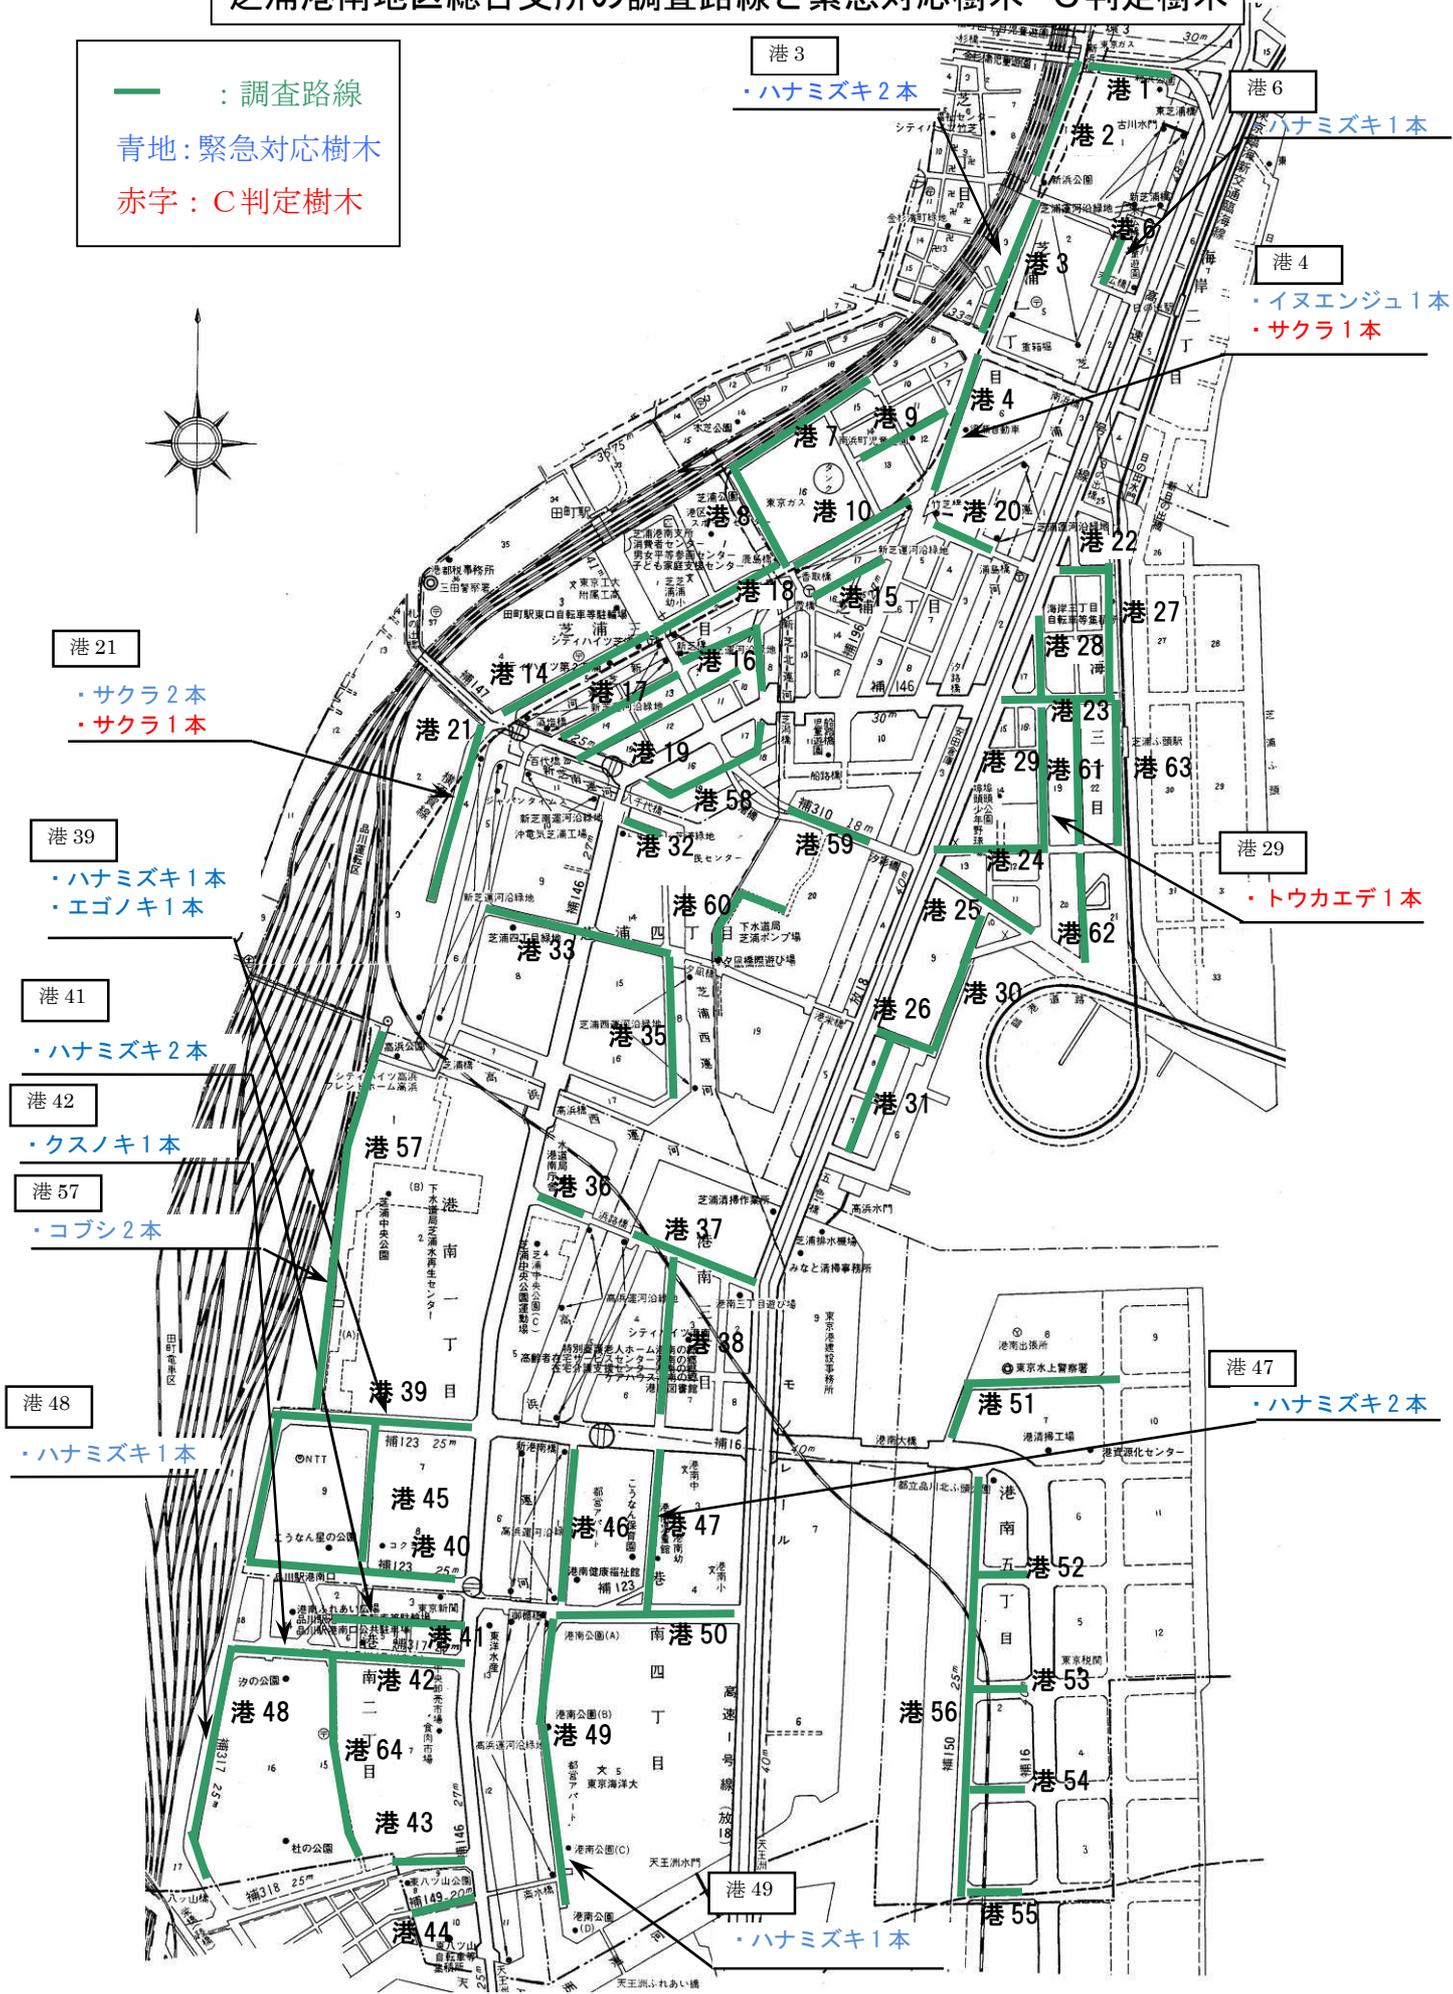

港3
・ハナミズキ2本

港6
・ハナミズキ1本

港4
・イヌエンジュ1本
・サクラ1本

港21
・サクラ2本
・サクラ1本

港39
・ハナミズキ1本
・エゴノキ1本

港41
・ハナミズキ2本

港42
・クスノキ1本

港57
・コブシ2本

港48
・ハナミズキ1本

港29
・トウカエデ1本

港47
・ハナミズキ2本

港49
・ハナミズキ1本